



JORDBUNDSUNDERSØGELSER



KOMPETENT RÅDGIVNING



GEOTEKNIK OG MILJØ




KOMPRIMERINGSKONTROL

LP 537– Øster Bjerregrav, 8920 Randers NV

Boring nr.: B14
Overside bæredygtige lag (OSBL), kote: +56,9
Dybde til OSBL, m: 1,25

Figur 1 – Situationsplan 1:1000

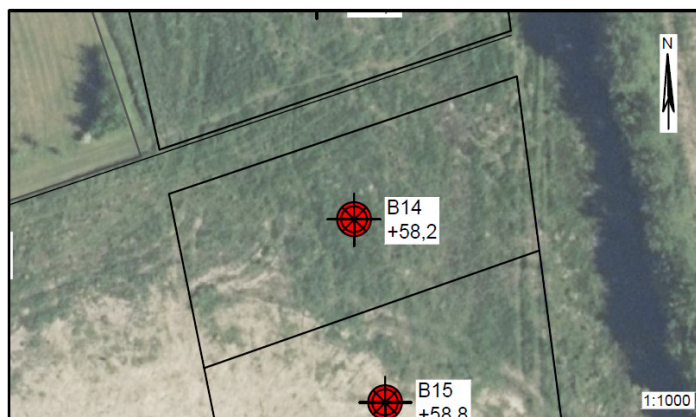

Jordbunds- og vandspejlsforhold

I den udførte boring er der, under et fyldlag på 1,25m, truffet intakte istidsaflejringer af smeltevandssand, og moræneler til boringens bund.

Ved borearbejdets afslutning og ved en genpejling fremstod boringen tør. Sekundære årstids- og nedbørsafhængige magasiner vil kunne indstille sig i/over de mere lavpermeable lag.

Funderingsmetode og udførelse

Grunden kan bebygges med normalt kælderløst parcelhusbyggeri uden ekstrarfundering. Der kan forventes en direkte fundering på de trufne intakte istidsaflejringer. Terrænforholdene og de tykke fyldlag vil betinge, at der til dels bliver tale om en fundering på sandpude (omfang afhænger af gulvkotevalg). Funderingen gennemføres minimum i normal frostsikker dybde under terræn.

Gulve udlægges direkte som terrændæk, efter udskiftning af muld/fyld med indbygget sandfyld.

Fundamenterne armeres med minimumsarmering fordelt i top og bund.

Udgravningen forventes at kunne tørholdes med almindelig lænsning.

Forholdene henføres til drænklasse 2 og der etableres omfangsdræn, såfremt gulvkoten ikke placeres min. 0,3m over det omkringliggende terræn.

Parcellen ligger pt. udenfor Randers Kommunes områdeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes som ren jord til godkendt modtager uden forudgående analyser.

Særlige forhold

Det anbefales, at det kommende funderingsprojekt behandles og gennemføres i geoteknisk kategori 2, jf. EC7.

Forudsætningen herfor er, at der udføres sagkyndig geoteknisk kontrol med udgravningsarbejderne til entydig fastlæggelse af forholdene.

Byggeri med kælder vil kræve supplerende geotekniske undersøgelser med borer, hvilket ligeledes kan være et krav fra øvrige aktører (myndigheder, forsikringsselskaber e.l.).

